







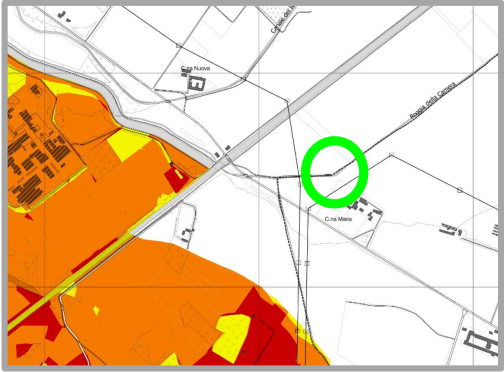













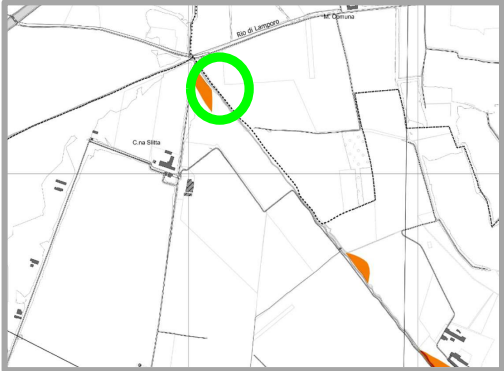





























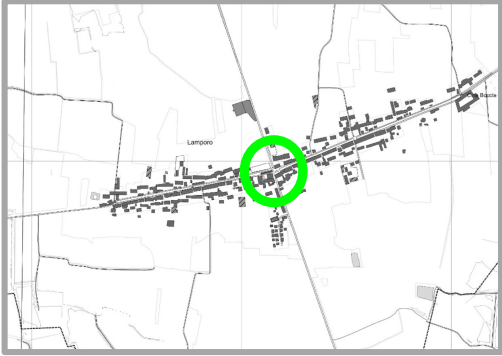





INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO E LA SORVEGLIANZA IN SITUAZIONI DI ALLERTA METEO															
RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO															
<p>Raccomandazioni per il volontariato di protezione civile impegnato in attività di monitoraggio e presidio</p>	<p>Il volontario della protezione civile ha il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di intervento.</p> <p>Le Organizzazioni curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.</p> <p>La Squadra di volontariato impiegata in attività di monitoraggio e presidio del territorio deve essere composta da almeno due volontari, quattro in situazioni di scarsa visibilità o in uscite notturne (è sconsigliato operare singolarmente).</p> <p>Dev'essere collegata con la Sala operativa comunale (SOC), di almeno un bastone luminoso e di una torcia (per sopralluoghi sulla strada in situazioni di scarsa visibilità o in luoghi al buio), di una macchina fotografica e di strumentazione idonea per il rilevamento GPS.</p> <p>Gli esiti delle osservazioni e/o qualunque situazione critica devono essere tempestivamente segnalati alla SOC.</p> <p>In caso di eventi in corso, presidiare il luogo in un punto in sicurezza e informare tempestivamente la SOC per l'attuazione delle prime misure di salvaguardia e di messa in sicurezza.</p> <p>Non sono consentite operazioni su organi di manovra e/o di pompaggio in zone in cui insiste un elevato rischio idraulico.</p>														
01	PRESA CERRONE DEL CANALE DEL ROTTO														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW		 
RISCHIO ALLUVIONE															
●	R1 MODERATO														
●	R2 MEDIO														
●	R3 ELEVATO														
●	R4 MOLTO ELEVATO														
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010															
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW															
LOCALIZZAZIONE	Sul territorio del Comune di Saluggia, in prossimità della SP 37														
COORDINATE	45°13'13.5"N 8°02'25.1"E														
DESCRIZIONE	Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia, d'interesse per il Consorzio Cerrone Rotto.														
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 														















02	DERIVAZIONE CERRONE CAMERA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	In prossimità della SP 37, Cascina Maria															
COORDINATE	45°13'02.2"N 8°02'57.6"E															
DESCRIZIONE	Sponda destra Camera. Incrocio Rotto sulla Camera. Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia, d'interesse per i Consorzi a valle: riduzione, azzeramento portata.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															



03	DERIVAZIONE LUME E PASTORIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	In prossimità della SP 36, a Nord-Est di Cascina Slitta															
COORDINATE	45°13'30.2"N 8°04'17.8"E															
DESCRIZIONE	Sponda destra Camera. Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia, d'interesse per il Consorzio irrigazione Crescentino: riduzione, azzeramento portata.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

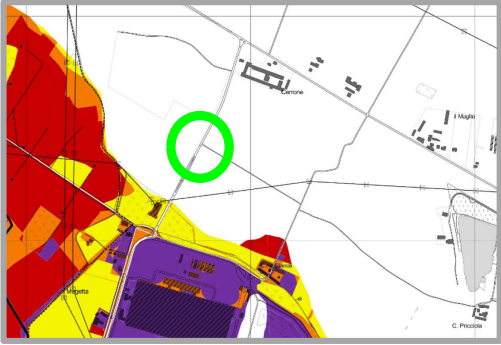

04	IMMISSIONE DA ROGGIA CAMERA A RIO LAMPORO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	sulla SP 36, al confine con il Comune di Lamporo															
COORDINATE	45°13'34.4"N 8°04'13.1"E															
DESCRIZIONE	Sponda sinistra Camera. Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia, d'interesse per il Consorzio irriguo Lamporo.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															


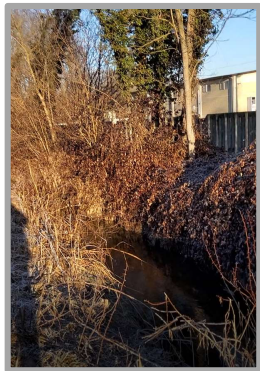
05	RIO LAMPORO, PILONE SULLA SP 36															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Sul territorio del Comune di Lamporo, SP 36, in prossimità di Cascina Molino															
COORDINATE	45°13'40.8"N 8°04'41.4"E															
DESCRIZIONE	Le manovre sono di competenza del Consorzio Irriguo Lamporo, d'interesse per il Consorzio irrigazione Crescentino: possibili sia in direzione di Crescentino, sia in direzione di Lamporo.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

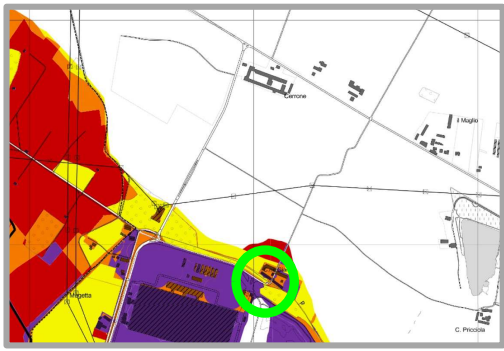

06	RIO LAMPORO, CONCENTRICO DI LAMPORO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Nel concentrico del Comune di Lamporo, incrocio semaforico SP 2, SP 36															
COORDINATE	45°13'50.0"N 8°05'50.7"E															
DESCRIZIONE	Le manovre sono di competenza del Consorzio Irriguo Lamporo, d'interesse per il Consorzio irrigazione Crescentino: possibili sia in direzione di Crescentino, sia in direzione Est.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															



07	DERIVAZIONE SARACCO E SCARICATORE ACQUACHIARA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Sulla Roggia Camera. A Nord-Ovest dell'abitato di frazione Monte															
COORDINATE	45°12'54.0"N 8°04'58.2"E; 45°12'53.8"N 8°04'59.3"E															
DESCRIZIONE	<p>Area Monte. Derivazione Saracco (sponda destra). Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia a favore del Consorzio Irrigazione Crescentino: riduzione azzeramento portata;</p> <p>Scaricatore Acquachiara (sponda sinistra), 600-700 lit/s provenienti da Consorzio irriguo Lamporo. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino: apertura dello scaricatore Acquachiara al ricevimento del segnale di apertura da Consorzio irriguo Lamporo.</p>															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

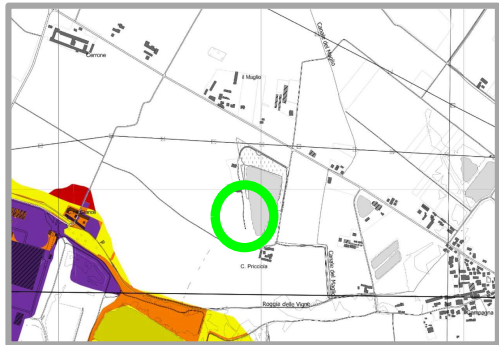

08	DERIVAZIONE OSPEDALE															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Sulla Roggia Camera. A Sud-Est dell'abitato di frazione Monte															
COORDINATE	45°12'17.4"N 8°05'40.1"E															
DESCRIZIONE	Sponda sinistra Camera. Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia, a favore del Consorzio Irrigazione Crescentino: riduzione azzeramento portata.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

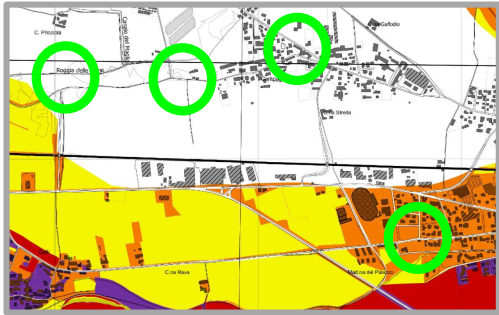

09	DIRAMAZIONE DEL ROTTO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Strada Ghiaro															
COORDINATE	45°12'27.0"N 8°03'17.1"E															
DESCRIZIONE	Di competenza Consorzio Cerrone Camera. Verifica possibili occlusioni e/o rigurgiti in prossimità dell'organo di manovra.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Massima attenzione al posizionamento dell'auto in sosta; 2. Segnalare la presenza di persone sulla carreggiata durante tutto il tempo dell'osservazione; 3. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 4. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															



10	ROGGIA DELLE VIGNE															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Strada Ghiaro, in prossimità della centrale elettrica															
COORDINATE	45°12'15.0"N 8°03'08.5"E															
DESCRIZIONE	Di competenza Consorzio Irrigazione Crescentino. Verifica possibili occlusioni e/o rigurgiti in prossimità dell'attraversamento.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Moderato (campitura gialla); 2. Massima attenzione al posizionamento dell'auto in sosta; 3. Segnalare la presenza di persone sulla carreggiata durante tutto il tempo dell'osservazione; 4. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 5. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

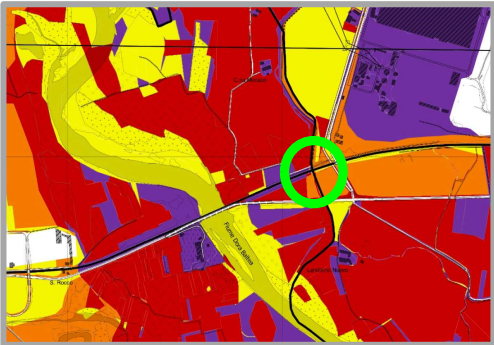

11	ROGGIA DELLE VIGNE, SCARICATORE TEKSID MEZZANO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Strada Ghiaro, in prossimità dell'Area Teksid															
COORDINATE	45°12'08.1"N 8°03'30.4"E															
DESCRIZIONE	Area Campagna Crescentino. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Scaricatore aperto: sulla roggia delle Vigne scaricano le acque dei Consorzi Cerrone del Rotto e Cerrone Camera e, in situazioni di precipitazioni intense, la piena della Roggia delle Vigne può creare problemi nell'abitato di Crescentino se non deviata in questo punto verso il Fiume Po.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Massima attenzione al posizionamento dell'auto in sosta; 3. Segnalare la presenza di persone sulla carreggiata durante tutto il tempo dell'osservazione; 4. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 5. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

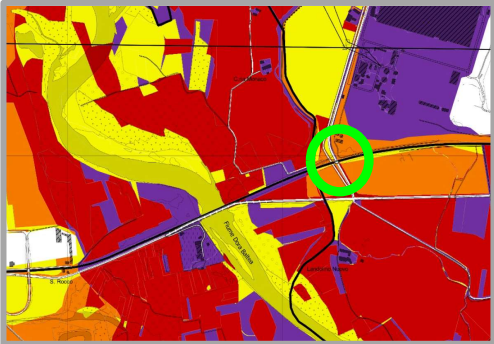

12	TESKSID, STRADA DEL GHIARO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Strada Ghiaro, in prossimità dell'Area Teksid															
COORDINATE	45°12'06.0"N 8°03'29.4"E															
DESCRIZIONE	Di competenza Consorzio Irrigazione Crescentino. Verifica possibili occlusioni e/o rigurgiti in prossimità dell'imbocco della tombinatura.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

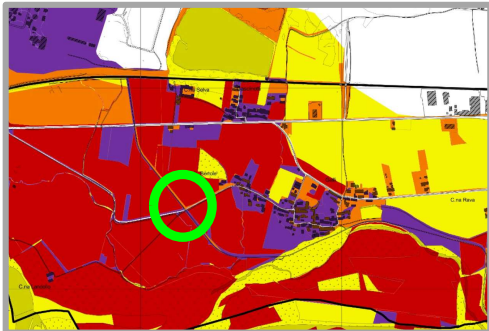

13	LAGO DELLA CAVA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Invaso a Nord di Cascina Pricciola.															
COORDINATE	45°12'05.0"N 8°04'12.3"E															
DESCRIZIONE	Di competenza Consorzio Irrigazione Crescentino. Attraverso la rapida predisposizione di un bypass al canale o mediante l'installazione di un'idrovora è possibile far laminare l'acqua dal canale all'invaso così da ridurre la piena sulla rete idrografica secondaria che attraversa l'abitato di Crescentino.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

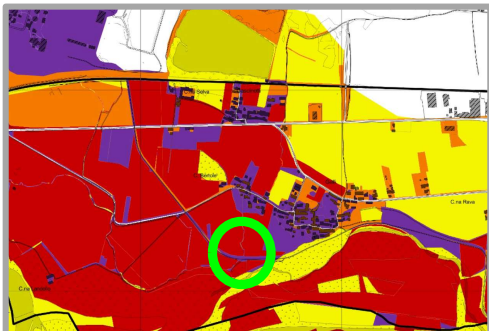

14	SCARICATORI MADONNA DEL PALAZZO, STRELLA, CABINA E REDANO DEL GALLO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Via Michelangelo n.49, poi da frazione Campagna, con accesso da via Rossini, proseguendo per strada Cerrino.															
COORDINATE	45°11'28.8"N 8°05'36.2"E; 45°11'58.1"N 8°05'08.2"E; 45°11'56.7"N 8°04'39.5"E; 45°11'54.5"N 8°04'13.7"E															
DESCRIZIONE	Area Campagna Crescentino. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Scaricatori aperti. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

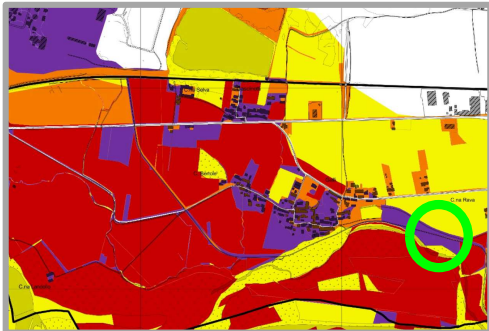

15	DORA BALTEA CHIAVICA 1 - TEKSID															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Strada Ghiaro, in prossimità della centrale elettrica, strada argine sinistro Dora Baltea															
COORDINATE	45°12'17.2"N 8°03'00.6"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPO di Moncalieri. Verifica della corretta funzionalità della chiavica.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

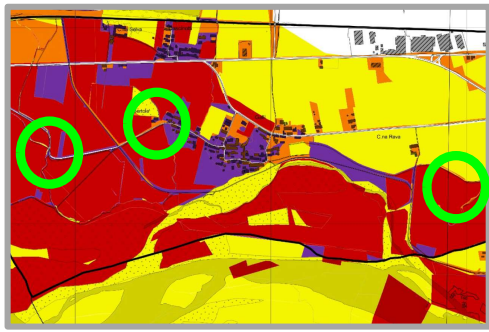

16	DORA BALTEA CHIAVICA 2 - TEKSID															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Zona Teksid, in prossimità del sottopasso ferroviario (strada argine sinistro Dora Baltea - AIPO Km 1+700)															
COORDINATE	45°11'38.6"N 8°02'49.0"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPO di Moncalieri. Verifica della corretta funzionalità della chiave.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

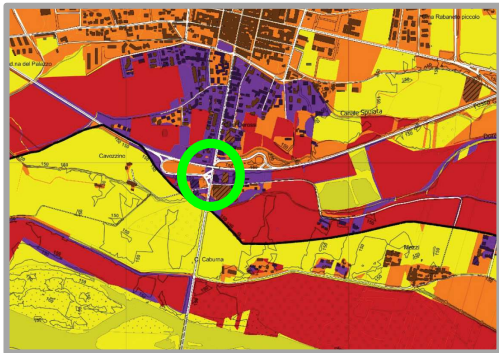

17	SOTTOPASSO FERROVIARIO TEKSID															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Zona Teksid, sottopasso ferroviario															
COORDINATE	45°11'39.4"N 8°02'54.4"E															
DESCRIZIONE	In situazioni di precipitazioni intense il sottopasso si allaga.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. Massima attenzione al posizionamento dell'auto in sosta; 3. Segnalare la presenza di persone sulla carreggiata durante tutto il tempo dell'osservazione; 4. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

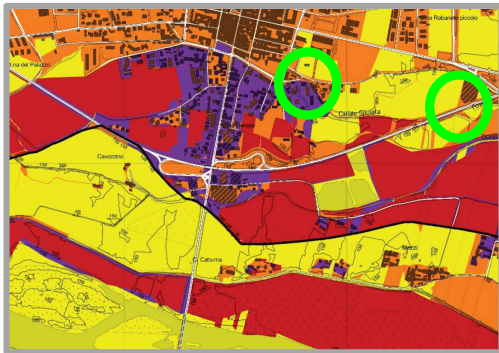

18	PO CHIAVICA 2 - ZONA GALLI															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada Landoglio, imbocco strada argine sinistro Po															
COORDINATE	45°11'20.9"N 8°03'39.2"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPo di Moncalieri. Verifica della corretta funzionalità della chiavica.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

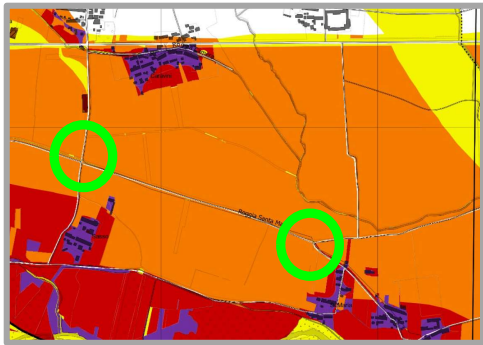

19	PO CHIAVICA 3 - ZONA GALLI															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po, a Sud-Ovest di frazione Galli															
COORDINATE	45°11'13.6"N 8°03'52.3"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPo di Moncalieri. Verifica della corretta funzionalità della chiavica. Eventuale posizionamento e attivazione dell'idrovora ad opera di personale autorizzato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

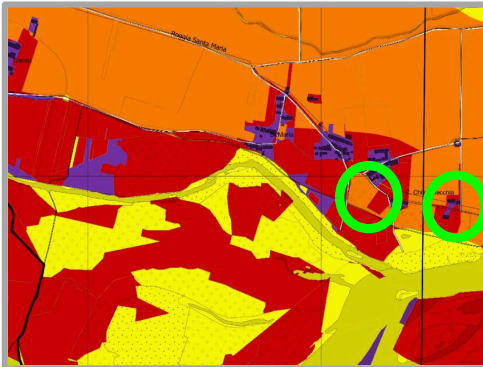

20	PO CHIAVICA 4 - ZONA GALLI															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po, a Est di frazione Galli															
COORDINATE	45°11'17.4"N 8°04'36.1"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPo di Moncalieri. Verifica della corretta funzionalità della chiavica.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

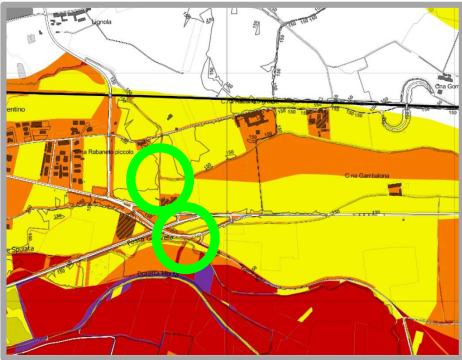

21	SCARICATORI MEZZANO, RAVANERA, GALLI DA LANDOGGIO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Da strada Landoggio, entrando in frazione Galli e da strada Galli oltre Cascina Ravanera.															
COORDINATE	45°11'19.3"N 8°03'22.5"E; 45°11'15.7"N 8°05'00.5"E; 45°11'24.8"N 8°03'49.3"E															
DESCRIZIONE	Area Galli. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Apertura Mezzano e chiusura verso Galli, apertura Ravanera. Solo a chiusura chiaviche e accensione idrovora Galli si procede con la chiusura dello scaricatore in entrata Galli da Landoggio. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

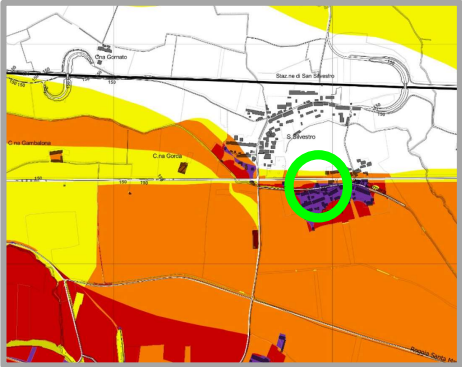

22	ROTONDA BICH															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Viale Po															
COORDINATE	45°11'07.3"N 8°05'55.6"E; 45°11'07.0"N 8°06'02.6"E; 45°11'04.1"N 8°06'03.6"E															
DESCRIZIONE	Area Mezzi. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Riduzione/azzeramento portata dei tre scaricatori presenti nei pressi della rotonda (scaricatore nuovo; scaricatore Bich; scaricatore Gallati). Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Massima attenzione al posizionamento dell'auto in sosta; 3. Segnalare la presenza di persone sulla carreggiata durante tutto il tempo dell'osservazione; 4. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 5. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

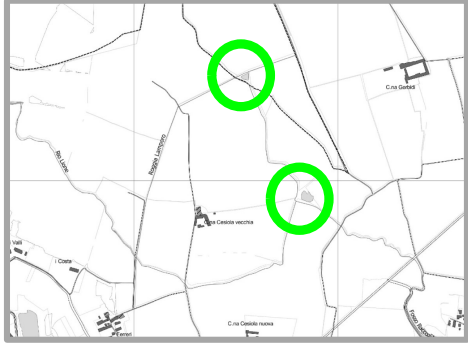

23	SPINATA FOSSO DELL'ACQUA, DEPURATORE															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Via Rossaro, SP31 bis altezza depuratore															
COORDINATE	45°11'21.4"N 8°06'24.4"E; 45°11'17.0"N 8°06'55.5"E															
DESCRIZIONE	Area Sasso/Santa Maria. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. 'Spinata' aperto in coordinamento con 'Depuratore', 'Fosso dell'Acqua' chiuso. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

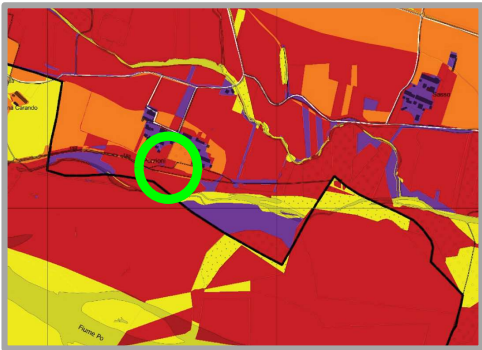

24	FOSSO STRADA SAN SEBASTIANO, BIVIO SANTA MARIA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada San Sebastiano, strada Santa Maria															
COORDINATE	45°11'05.2"N 8°08'32.8"E; 45°10'53.8"N 8°09'21.7"E															
DESCRIZIONE	Area Sasso/Santa Maria. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Fosso di strada San Sebastiano girato verso strada Santa Maria; bivio di Santa Maria girato verso Fontanetto. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

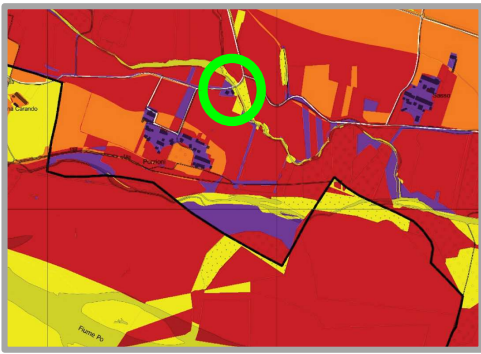

25	SCARICATORI SERRANO E CASSINA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada del Porto, frazione Santa Maria															
COORDINATE	45°10'34.4"N 8°09'45.1"E; 45°10'33.7"N 8°10'05.7"E															
DESCRIZIONE	Area Sasso/Santa Maria. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Scaricatori Serrano e Cassina saranno chiusi a seguito di chiusura delle chiaviche e dell'accensione delle pompe a valle. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

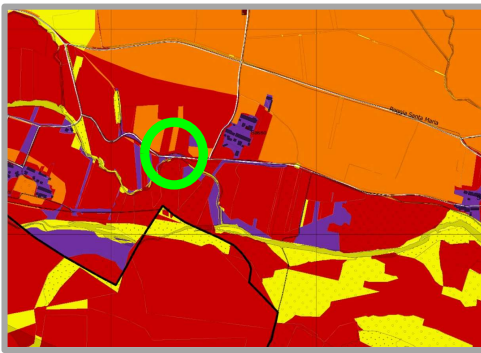

26	SCARICATORI RABETO E RABETO IN DORETTA MORTA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	In prossimità di via Viotti, adiacente magazzino comunale															
COORDINATE	45°11'27.2"N 8°07'04.1"E; 45°11'18.2"N 8°07'09.2"E															
DESCRIZIONE	Sponda destra Camera. Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia e del Consorzio Irrigazione Crescentino. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Medio (campitura arancione); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															









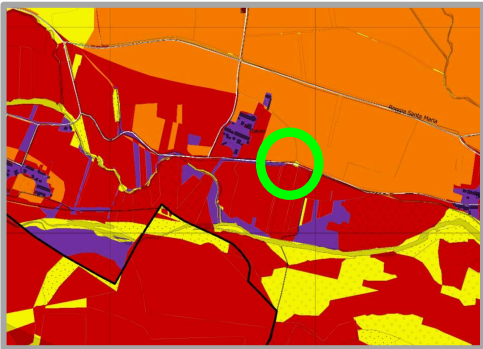





27	BARAGGIO CAMINASSO (CARAVINI)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	In frazione Caravini															
COORDINATE	45°11'21.9"N 8°08'47.0"E															
DESCRIZIONE	Le manovre sono di competenza del Consorzio Ovest Sesia. Regolazione invaso Roggia Camera. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															









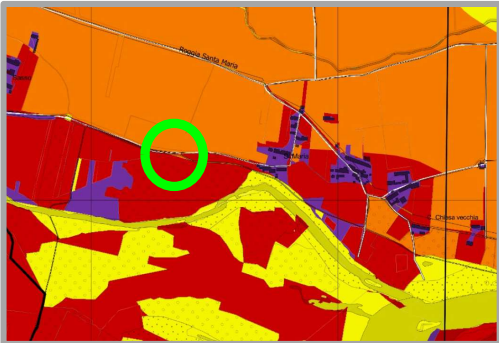





28	VAL DEL SERPE, SCARICATORE RACCOGLITORE/MULINO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 NW																
LOCALIZZAZIONE	Tra le frazioni di San Grisante e San Genuario. A Nord-Ovest di Cascina Cesiola															
COORDINATE	45°13'36.2"N 8°07'39.3"E; 45°13'16.9"N 8°07'52.4"E															
DESCRIZIONE	Area San Grisante/San Genuario. Le manovre sono di competenza del Consorzio Irrigazione Crescentino. Al ricevimento del segnale di apertura da Consorzio Lamporo apertura scaricatore Raccoglitore. Verifica possibili occlusioni e/o la presenza di materiale flottante.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

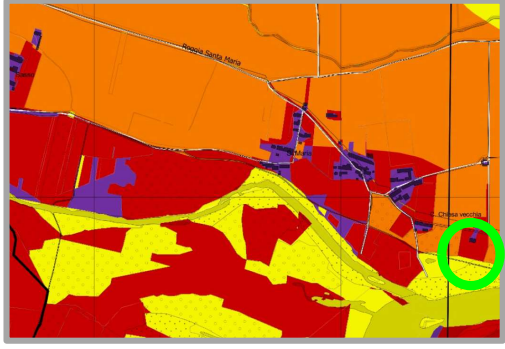

29	FRAZIONE PORZIONI															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po, a Sud di frazione Porzioni															
COORDINATE	45°10'43.0"N 8°07'41.2"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPO di Casale Monferrato. Verifica della corretta funzionalità della chiavica. Eventuale posizionamento e attivazione dell'idrovora ad opera di personale autorizzato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															



30	CASCINA RESSIA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Frazione Porzioni, sede del Centro di Educazione Ambientale (CEA)															
COORDINATE	45°10'54.4"N 8°07'55.0"E															
DESCRIZIONE	In situazioni di piena del Po l'edificio dev'essere evacuato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															















31	FRAZIONE SASSO 1															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po a Sud-Ovest di Frazione Sasso															
COORDINATE	45°10'50.2"N 8°08'21.1"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPo di Casale Monferrato. Verifica della corretta funzionalità della chiavica. Eventuale posizionamento e attivazione dell'idrovora ad opera di personale autorizzato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

32	FRAZIONE SASSO 2															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po a Sud-Est di Frazione Sasso															
COORDINATE	45°10'49.0"N 8°08'45.3"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPO di Casale Monferrato. Verifica della corretta funzionalità della chiavica. Eventuale posizionamento e attivazione dell'idrovora ad opera di personale autorizzato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

33	FRAZIONE SANTA MARIA 1															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po a Ovest di Frazione Santa Maria															
COORDINATE	45°10'44.5"N 8°09'05.9"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPO di Casale Monferrato. Verifica della corretta funzionalità della chiavica. Eventuale posizionamento e attivazione dell'idrovora ad opera di personale autorizzato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

34	FRAZIONE SANTA MARIA 2															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 157 NW																
LOCALIZZAZIONE	Strada argine sinistro Po a Ovest di Frazione Santa Maria															
COORDINATE	45°10'29.8"N 8°10'02.6"E															
DESCRIZIONE	Competenza AIPO di Casale Monferrato. Verifica della corretta funzionalità della chiavica. Eventuale posizionamento e attivazione dell'idrovora ad opera di personale autorizzato.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Elevato (campitura rossa); 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

35	VIA AMERIGO VESPUCCI															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE		●	R1 MODERATO	●	R2 MEDIO	●	R3 ELEVATO	●	R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
●	R1 MODERATO															
●	R2 MEDIO															
●	R3 ELEVATO															
●	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Sulla Roggia Camera. Via Amerigo Vespucci															
COORDINATE	45°11'57.6"N 8°06'05.3"E															
DESCRIZIONE	La piena della roggia potrebbe determinare l'allagamento di via Vespucci. In questa eventualità la presenza di orti tra la strada e il corso d'acqua potrebbe rendere difficoltosi gli interventi di messa in sicurezza e ripristino degli argini. Verificare il livello del corso d'acqua.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione perché l'area è considerata a Rischio Molto Elevato (campitura viola); 2. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 3. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															

36	STRADA CASCINASSA															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RISCHIO ALLUVIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R1 MODERATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 MEDIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 ELEVATO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 MOLTO ELEVATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW</td> </tr> </tbody> </table>	RISCHIO ALLUVIONE			R1 MODERATO		R2 MEDIO		R3 ELEVATO		R4 MOLTO ELEVATO	Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010		Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW			
RISCHIO ALLUVIONE																
	R1 MODERATO															
	R2 MEDIO															
	R3 ELEVATO															
	R4 MOLTO ELEVATO															
Direttiva 2007/60 CE - D.Lgs 49/2010																
Carta del rischio da alluvione Tavola 136 SW																
LOCALIZZAZIONE	Frazione Campagna, Strada Cascinassa															
COORDINATE	45°12'12.7"N 8°05'05.7"E															
DESCRIZIONE	In situazioni di precipitazioni intense e persistenti l'acqua di ruscellamento che non riesce a essere smaltita dalla rete di scolo determina allagamenti in frazione Campagna. Verificare la transitabilità delle strade a Nord della frazione.															
RACCOMANDAZIONI DI PRUDENZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di allagamento tenersi lontano dai canali; 2. Porsi in un punto in sicurezza per effettuare l'osservazione. 															